


Manual de Instruções Original

SERRA CIRCULAR BRUSHLESS SCM-1820



Artigo: SCM1820000BB

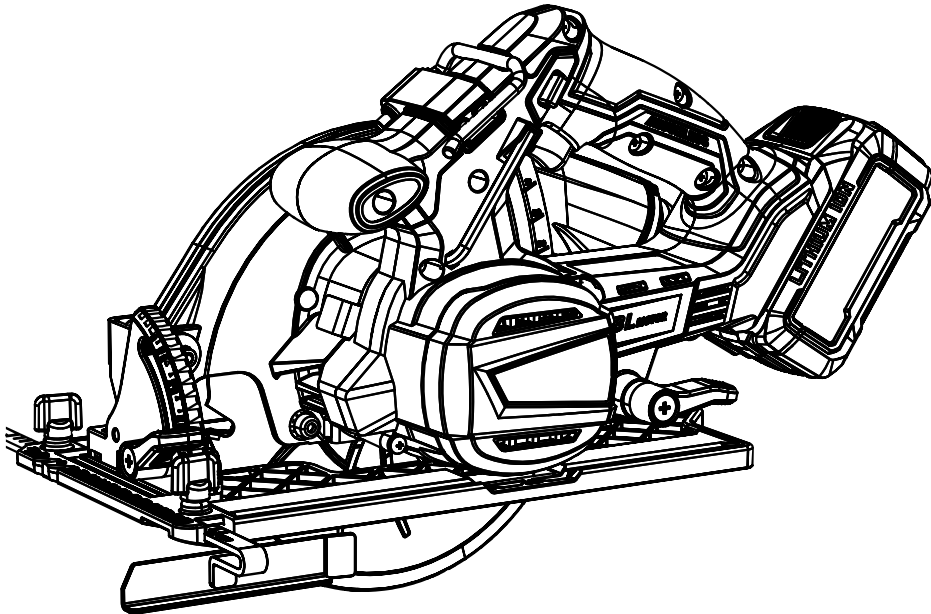

The English version of this manual is available on our website.
La versión en español de este manual está disponible en nuestro sitio web.

ANCORATOOLS

UTILIZAÇÃO ADEQUADA

A **Serra Circular Brushless a Bateria** é ideal para **cortes em madeiras** de forma rápida e precisa. O motor **Brushless** oferece **maior eficiência, menos aquecimento e maior durabilidade**.

A utilização correta do equipamento é essencial para o desempenho seguro e eficiente, conforme especificado neste manual.


Itens:

- | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 - Serra Circular Brushless | 1 - Chave Allen | 1 - Manual de Instruções |
| 1 - Bateria de 4.0 Ah | 1 - Guia Paralela | |
| 1 - Carregador | 1 - Disco de serra 24D | |

SERRA CIRCULAR BRUSHLESS - 1820



IDENTIFICAÇÃO

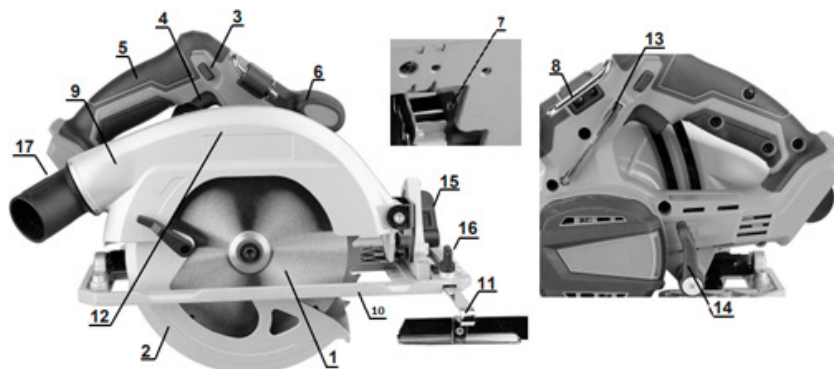

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Lâmina de serra circular | 10. Base de apoio |
| 2. Proteção inferior | 11. Guia paralela |
| 3. Botão de trava do gatilho | 12. Proteção superior |
| 4. Gatilho | 13. Chave Allen |
| 5. Punho emborrachado | 14. Alavanca de ajuste de profundidade de corte |
| 6. Empunhadura frontal | 15. Alavanca de ajuste de ângulo de corte |
| 7. LED de iluminação | 16. Parafuso de fixação da guia paralela |
| 8. Gancho | 17. Tubo de extração de pó |
| 9. Saída de pó | |

ESPECIFICAÇÕES

Código	SCM182000BB
Especificações do disco	185 x 20 x 1.6 mm – 24 T - (7.1/4") 190 x 20 x 1.6 mm – 24 T - (7.1/2")
Profundidade de corte em 90°	62 mm
Profundidade de corte em 45°	49 mm
Velocidade sem carga	5.500 rpm
Tensão	20 V d.c. Max*
Dimensão (sem bateria)	365 x 282 x 185 mm
Peso aproximado (sem bateria)	3,9 Kg

***NOTA: Bateria EVolution:** Tensão inicial 20 V sem carga. Tensão nominal 18 V.

SEGURANÇA

⚠ ATENÇÃO! Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o equipamento. O descumprimento das orientações abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

- Certifique-se de que a ferramenta esteja desligada antes de manuseá-la, transportá-la ou conectá-la à bateria. O acionamento involuntário pode causar acidentes.
- Utilize apenas carregadores exclusivos, fornecidos pela Âncora tools. Carregadores incompatíveis podem gerar riscos de incêndio ou explosão.
- Utilize somente baterias exclusivas, fornecidas pela Âncora tools. O uso de baterias inadequadas pode causar riscos à segurança do usuário.
- Verifique se a tensão da rede elétrica corresponde à indicada na placa do carregador.
- Em caso de funcionamento anormal (ruídos, odores, superaquecimento), desligue a ferramenta imediatamente.
- Utilize apenas acessórios compatíveis ou recomendados pelo fabricante.
- Não permita o uso da ferramenta por pessoas não capacitadas.
- Ferramentas elétricas devem ser mantidas fora do alcance de crianças.

- Não exponha o equipamento à água ou chuva.
- Nunca carregue a bateria por longos períodos em ambientes expostos à luz solar direta, pois isso pode causar aquecimento excessivo, aumentando o risco de acidentes.
- Armazene a ferramenta, a bateria e o carregador em locais secos, com temperatura entre 0 °C e 40 °C.

SEGURANÇA E CUIDADOS COM A BATERIA

- **Não exponha as baterias ao fogo**, pois há risco de explosão.
- Quando danificadas ou submetidas a condições extremas de uso e temperatura, as baterias podem vaziar líquido corrosivo:
 - » Se o líquido entrar em contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão.
 - » Se o líquido entrar em contato com os olhos, enxágue-os com água limpa por pelo menos 10 minutos e procure atendimento médico imediatamente.
- Quando a bateria não estiver na ferramenta ou no carregador, para evitar curto-circuito, mantenha-a longe de objetos metálicos como pregos, parafusos, chaves, entre outros.
- **Não utilize o carregador se ele estiver danificado**; leve-o a uma assistência técnica autorizada para verificação.
- **Não utilize baterias danificadas**; substitua-as imediatamente.
- Não desmonte o carregador ou a bateria.

PROCEDIMENTO PARA USO INICIAL DA BATERIA

Para garantir vida útil prolongada e desempenho ideal:

⚠ **ATENÇÃO!**

A bateria estará parcialmente carregada, com isso, siga as instruções abaixo.

1º Use a bateria nova até sua descarga completa, sem recarregá-la.

2º Em seguida, carregue a bateria até obter carga completa.

3º Repita os passos acima de 3 a 5 vezes, para atingir a capacidade nominal da bateria.

⚠ **ATENÇÃO!**

A) O carregador fornecido é exclusivo para a bateria Âncora Tools. Não o utilize com outras marcas e modelos.

B) Caso a bateria não atinja um bom desempenho nas primeiras utilizações, não se preocupe, pois isso é comum. A capacidade total da bateria será atingida após alguns ciclos completos de carga e descarga.

C) Se a luz indicadora de carga piscar alternadamente nas cores verde e vermelha, significa que há um problema no carregamento da bateria. Verifique se os terminais estão limpos e se a bateria não está danificada ou desgastada.

DICAS PARA AUMENTAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA


1. Carregue a bateria em temperatura ambiente, entre 10 °C e 40 °C.
2. Não armazene a bateria totalmente descarregada por longos períodos, pois isso pode comprometer sua capacidade e dificultar o carregamento futuro.
3. Caso a bateria permaneça sem uso por mais de 6 meses, realize uma carga completa para preservar sua vida útil.
4. Descarte correto: leve baterias usadas a uma assistência técnica autorizada ou a um ponto de coleta certificado para reciclagem.

INSTRUÇÕES DO CARREGAMENTO DA BATERIA

- O carregador bivolt possui seleção automática de voltagem para redes elétricas de 100 V a 240 V, 50/60 Hz.
- Conecte o cabo do carregador à tomada da rede elétrica e a outra extremidade à entrada DC localizada na bateria.

INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DA BATERIA:

⚠ ATENÇÃO:

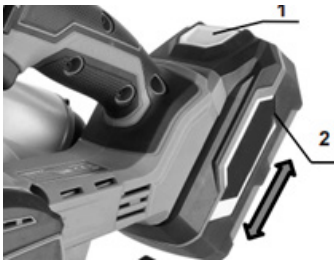

- Sempre desligue a ferramenta antes de instalar ou remover a bateria.
- Segure a ferramenta e a bateria firmemente ao instalar ou remover a bateria.

» **1. Botão de desengate da bateria**

» **2. Bateria**

Caso não segure firmemente a ferramenta e a bateria, pode ocorrer de ambas escaparem das mãos, causando danos ao equipamento como um todo, além de possíveis ferimentos pessoais.

- **Remoção da bateria:** para remover a bateria, deslize-a para fora da ferramenta enquanto pressiona o botão de desengate localizado na parte frontal da bateria.
- **Instalação da bateria:** Para instalar a bateria, alinhe a bateria no encaixe da carcaça da ferramenta e deslize-a até a posição correta.

Deslize até o final, até ouvir um leve “clique”, **indicando que a bateria está travada corretamente no lugar.**

⚠ ATENÇÃO 1: certifique-se de inserir a bateria completamente. Caso contrário, ela poderá cair acidentalmente da ferramenta, causando ferimentos em você ou em pessoas ao redor.

⚠ ATENÇÃO: **não force a instalação** da bateria. Se a bateria **não deslizar facilmente**, ela **não está sendo inserida corretamente**.

Sistema de Proteção da Ferramenta / Bateria

O equipamento conta com um sistema de proteção para a ferramenta e a bateria, que desliga automaticamente para prolongar a vida útil de ambos os componentes.

A ferramenta será desligada automaticamente durante o uso se o equipamento ou a bateria estiverem em uma das seguintes condições:

» **Proteção contra sobrecarga:** essa proteção é ativada quando a ferramenta é operada de forma que consome **uma corrente alta**.

Nessa situação: **desligue a ferramenta** imediatamente, **interrompa a aplicação** que causou a sobrecarga. Após isso, **ligue a ferramenta novamente** para retomar o funcionamento.

» **Proteção contra superaquecimento:** quando a ferramenta **superaquece**, ela é **desligada automaticamente** e a **luz de trabalho começa a piscar**.

Nessa situação: deixe a ferramenta e a bateria **esfriarem completamente** antes de ligá-la novamente.



» **Proteção contra descarga excessiva:** essa proteção é ativada quando a **capacidade restante da bateria fica muito baixa**.

Nessa situação: **remova a bateria da ferramenta e coloque-a para recarregar**.

INDICADOR DA CAPACIDADE DA BATERIA

Pressione o **botão de verificação** na bateria para visualizar o nível de carga. As luzes indicadoras acenderão por alguns segundos.

- » **1. Luzes indicadoras do nível de carga**
- » **2. Botão de verificação**

Níveis de carga

LUZES INDICADORAS	NÍVEL DE CARGA:
4 luzes acesas	75% a 100%
3 luzes acesas	50% a 75%
2 luzes acesas	25% a 50%
1 luz acesa	10% a 25%

Carregamento de bateria

CAPACIDADE	2.0Ah	4.0Ah	5.0Ah
Potência Wh	40 Wh	80 Wh	100 Wh
Potência Máxima	600 w	1.200 w	1.500 w
Tempo de carga CAM-2420	50 min	100 min	130 min
Tempo de carga CAM-3020	40 min	80 min	100 min

LUZES INDICADORAS		SIGNIFICADO/INFORMAÇÃO
Vermelho	Verde	
Piscando	Apagada	Proteção contra superaquecimento Quando a luz vermelha está piscando e a luz verde está apagada, significa que o dispositivo está em modo de proteção devido ao superaquecimento. É necessário retirar a bateria e aguardar o resfriamento para carregá-la.
		Em processo de carregamento Quando a luz vermelha permanece acesa e a luz verde está apagada, indica que o dispositivo está em processo de carregamento. Não desconecte até que a carga esteja completa.
Acesa	Apagada	

Apagada	Acesa	Carregamento finalizado
		Quando a luz vermelha está apagada e a luz verde está acesa, significa que a bateria está totalmente carregada e pronta para uso.
Piscando	Piscando	Placa eletrônica / Célula danificada
		Quando ambas as luzes piscam simultaneamente, indica que há um problema ou falha na bateria. Recomenda-se entrar em contato com uma assistência técnica autorizada.

MANUTENÇÃO

Para garantir o desempenho e a durabilidade das suas ferramentas, é recomendável realizar manutenções periódicas.

- » Uso frequente/intensivo: manutenção recomendada entre 3 e 6 meses.
- » Uso moderado/ocasional: manutenção recomendada entre 6 e 12 meses.
- **Lubrificação:** aplicação e renovação de lubrificantes adequados para engrenagens, eixos e rolamentos.
- **Inspeção mecânica:** verificação e limpeza das engrenagens, eixos, rolamentos, carcaças e demais componentes mecânicos.
- **Inspeção elétrica:** avaliação do estado da bateria, carregador e motor para garantir o funcionamento correto.
- **Testes funcionais:** verificação da operação mecânica e elétrica da ferramenta para assegurar o desempenho esperado.
- **Limpeza dos contatos da bateria e da ferramenta:** remoção de sujeiras ou oxidações que possam comprometer a transmissão de energia.

Limpeza

- Remova regularmente **poeira e resíduos** das entradas e saídas de ar da ferramenta e do carregador.
- Mantenha o **cabo do carregador limpo, seco e livre de óleo ou graxa** para evitar danos e riscos elétricos.

- Utilize **apenas sabão neutro e pano úmido** para limpeza da ferramenta, bateria e carregador.

Atenção: Evite o uso de **agentes químicos agressivos** ou **solventes** que possam danificar componentes plásticos e partes isolantes da ferramenta, bateria ou carregador.

» Nunca utilize **solventes inflamáveis ou combustíveis** próximo às ferramentas, para evitar risco de incêndio ou explosão.

MEIO AMBIENTE

- A máquina é acondicionada em embalagem protetora para evitar danos durante o transporte.
- A maioria dos materiais da embalagem é reciclável.
- Descarte os materiais de embalagem em locais apropriados para reciclagem.




Advertências

O uso da ferramenta oferece riscos. Utilize sempre EPIs, luvas adequadas e mantenha-a fora do alcance de crianças e animais.

PROCEDIMENTO DE CORTE

1. **⚠ PERIGO:** mantenha as mãos afastadas da área de corte e da lâmina.
2. **Ajuste a profundidade de corte** conforme a espessura da peça de trabalho.
3. **Nunca segure a peça com as mãos ou sobre a perna durante o corte.** Fixe a peça em uma plataforma estável. É importante apoiar a peça corretamente para minimizar a exposição do corpo, o travamento da lâmina ou a perda de controle.

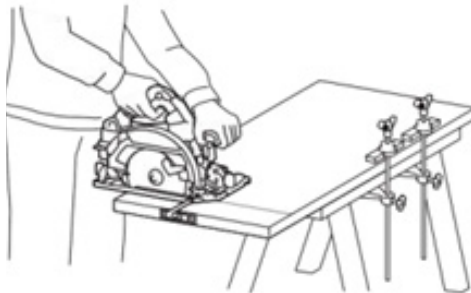

4. Ao realizar cortes longitudinais, sempre utilize a guia paralela. Isso melhora a precisão do corte e reduz a chance de travamento da lâmina.

5. Sempre utilize lâminas com o tamanho e formato corretos. Acessórios incompatíveis com o sistema de fixação do equipamento podem ficar descentralizadas, causando perda de controle.

6. Nunca utilize flanges ou parafusos de fixação da lâmina danificados ou inadequados. Eles foram projetados especialmente para sua serra, garantindo desempenho ideal e segurança na operação.

CAUSAS DE CONTRAGOLPE E ADVERTÊNCIAS RELACIONADAS

1. O contragolpe é uma reação repentina que ocorre quando a lâmina fica presa, travada ou desalinhada, projetando a serra em direção ao operador.

2. Quando a lâmina é comprimida ou travada pelo fechamento do corte, ela para repentinamente, e a reação do motor pode projetar a ferramenta em direção ao operador.

O contragolpe é resultado do uso inadequado do equipamento ou de procedimentos incorretos e pode ser evitado seguindo as precauções adequadas descritas a seguir.

1. Quando a lâmina estiver travando ou o corte precisar ser interrompido por qualquer motivo, solte o gatilho e mantenha a serra imóvel sobre o material até que a lâmina pare completamente. Nunca tente retirar ou recuar a serra enquanto a lâmina estiver em movimento, pois isso pode causar contragolpe.

2. Ao reiniciar um corte com a serra ainda dentro da peça, posicione a lâmina no centro do corte, garantindo que os dentes não estejam encostados no material. Caso a lâmina esteja travada, há risco de ela subir ou provocar contragolpe ao retomar o corte.

3. Apoie painéis de grandes dimensões para minimizar o risco de travamento da lâmina e contragolpe. Painéis de grandes dimensões tendem a ceder sob seu próprio peso. Os apoios devem ser colocados sob o painel em ambos os lados, próximos à linha de corte e próximos às extremidades do painel.



4. Não utilize lâminas gastas ou danificadas. Nessas condições, a lâmina tende a produzir cortes mais estreitos, aumentando o atrito, o risco de travamento e a possibilidade de contragolpe.

5. As alavancas de ajuste de profundidade e de inclinação da lâmina devem estar firmes e bem presas antes de iniciar o corte.

Se o ajuste da lâmina se mover durante o corte, pode causar o travamento e o contragolpe.

6. Nunca force a serra. Avance com uma velocidade que permita à lâmina cortar sem desacelerar. Forçar a serra pode resultar em cortes irregulares, perda de precisão e risco de contragolpe.

PROTEÇÃO INFERIOR

1. Antes de cada uso, verifique se a proteção inferior funciona corretamente. Não opere a serra se a proteção não se mover livremente e fechar imediatamente. Nunca prenda ou amarre a proteção na posição aberta.

2. Verifique o funcionamento da mola da proteção inferior. Se ambas não estiverem operando corretamente, devem ser reparadas antes do uso. O movimento da proteção pode ficar lento devido a peças danificadas ou acúmulo de sujeira.

3. Sempre verifique se a proteção inferior está cobrindo a lâmina antes de apoiar a serra sobre a bancada ou o chão. Uma lâmina exposta e em movimento pode fazer a serra retroceder. Fique atento ao tempo que a lâmina leva para parar após soltar o interruptor.

4. Verifique a proteção inferior abrindo-a manualmente; em seguida, solte-a e observe se ela retorna ao fechamento de forma adequada.


ADVERTÊNCIAS ADICIONAIS DE SEGURANÇA

1. Tenha cautela extra ao cortar madeira úmida, tratada sob pressão ou com nós. Mantenha o avanço da ferramenta uniforme, garantindo que a lâmina não desacelere, para evitar seu superaquecimento.

2. Não tente remover o material cortado enquanto a lâmina ainda estiver girando. Aguarde até que a lâmina pare completamente antes de manusear o material.

3. Não corte madeiras com pregos. Inspeccione e remova todos antes do corte.

4. Posicione a parte mais larga da base do equipamento sobre a seção da peça que está devidamente apoiada, e não sobre a parte que será cortada. Se as peças forem curtas ou de pequeno porte, fixe-as com grampos de fixação. **NÃO SEGURE PEÇAS CURTAS OU DE PEQUENO PORTE COM A MÃO!**

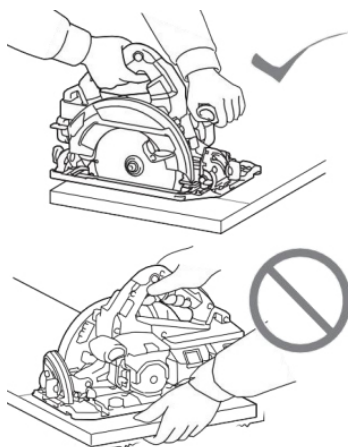


5. Antes de apoiar a ferramenta após concluir um corte, certifique-se de que a proteção está fechada e que a lâmina tenha parado completamente.
6. **Não pare a lâmina aplicando pressão lateral sobre ela.**
7. **Não utilize discos abrasivos.**
8. **Utilize apenas lâminas com o diâmetro indicado ou especificado no manual.**
9. **Sempre utilize a lâmina correta para o material que será cortado.**

ACÇÃO DO GATILHO

⚠ **AVISO 1:** antes de instalar a bateria na ferramenta, sempre verifique se o gatilho funciona corretamente e retorna para a posição “DESLIGADO” ao soltá-lo.

⚠ **AVISO 2:** NUNCA desative o botão de trava do gatilho, pois isso pode causar o funcionamento acidental da ferramenta e resultar em ferimentos graves.

Para evitar acionamentos acidentais, a ferramenta é equipada com um botão de trava do gatilho. Para ligá-la, pressione primeiro o botão de trava e, em seguida, acione o gatilho. A velocidade varia de acordo com a pressão aplicada ao gatilho. Para desligar a ferramenta, basta soltá-lo.

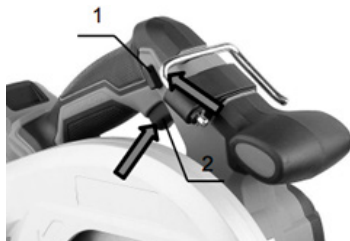


- » **1. Botão de trava do gatilho**
- » **2. Gatilho**

AJUSTE DA PROFUNDIDADE DE CORTE

⚠ CUIDADO: após ajustar a profundidade de corte, sempre aperte a alavanca firmemente.

Solte a alavanca de ajuste da profundidade de corte e mova a base para cima ou para baixo. Quando atingir a profundidade desejada, fixe a base apertando a alavanca.

Para cortes mais limpos e seguros, ajuste a profundidade de corte de modo que o **disco ultrapasse um pouco a espessura do material**. Utilizar a profundidade de corte adequada ajuda a reduzir o risco de contragolpes e **preserva a vida útil do acessório**.

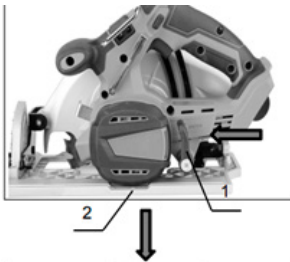


- » 1. Alavanca de ajuste de profundidade
- » 2. Base de apoio



AJUSTE DO ÂNGULO DE CORTE

⚠ CUIDADO: após ajustar a profundidade de corte, sempre aperte a alavanca firmemente.


Solte a alavanca de ajuste do ângulo de corte e mova a base para o ângulo desejado. Logo após, fixe a base apertando a alavanca.

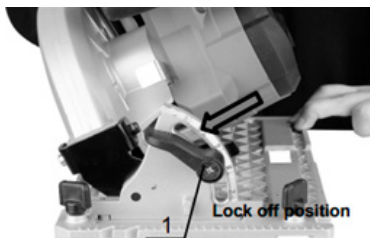

- » 1. Alavanca de ajuste de ângulo

POSICIONAMENTO DA LINHA DE CORTE

Para cortes retos, alinhe a posição de 0° e utilize a guia n° 1 como referência. Para cortes em ângulo de 45°, alinhe a posição de 45° e utilize a guia n° 2 como referência.

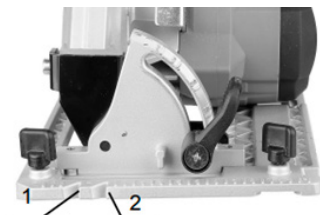

- » 1. Guia da linha de corte em 0°
- » 2. Guia da linha de corte em 45°

FREIO ELÉTRICO

Esta ferramenta possui um freio elétrico que interrompe instantaneamente a rotação do disco ao soltar o gatilho. Caso isso não ocorra, leve o equipamento a uma assistência técnica autorizada.

⚠ CUIDADO: o sistema de freio **não substitui a proteção da lâmina. NUNCA UTILIZE A FERRAMENTA SEM ESSA PROTEÇÃO.** Isso poderá resultar em ferimentos graves.

PARTIDA SUAVE (SOFT START)

O recurso de partida suave faz com que o motor comece a girar gradualmente, evitando trancos/torções ao acionar o equipamento.

MONTAGEM

⚠ CUIDADO: certifique-se de que a ferramenta esteja desligada e remova a bateria antes de realizar qualquer ajuste.

ARMAZENAMENTO DA CHAVE ALLEN


Quando não estiver em uso, guarde a chave Allen conforme ilustrado na figura, para evitar perdas.



- » 1. Chave Allen


REMOÇÃO OU INSTALAÇÃO DA LÂMINA DA SERRA CIRCULAR

Para remover a lâmina do equipamento, pressione a trava do eixo para impedir que a lâmina gire e utilize a chave Allen para soltar o parafuso. Em seguida, remova o **parafuso, a flange externa e a lâmina**.

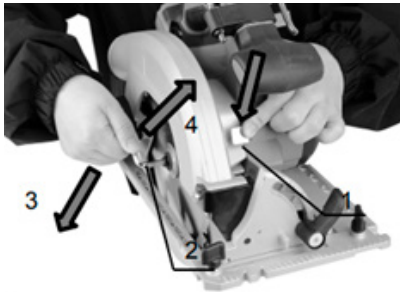

- » **1. Botão de trava do eixo**
- » **2. Chave Allen**
- » **3. Sentido para afrouxar o parafuso**
- » **4. Sentido de aperto do parafuso**

Para instalar a lâmina da serra circular, siga o procedimento de remoção em ordem inversa.

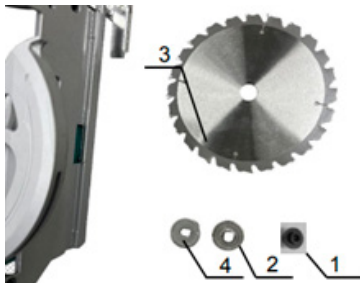

- » **1. Parafuso de fixação do disco**
- » **2. Flange externa**
- » **3. Disco de serra**
- » **4. Flange interna**

A flange interna possui uma saliência com dois diâmetros diferentes, um em cada lado. Selecione o lado cuja saliência se encaixe perfeitamente no furo da lâmina da serra.


Posicione a flange interna no eixo, garantindo que o lado correto da saliência fique voltado para fora. Em seguida, instale a lâmina, a flange externa e, por fim, insira o parafuso de fixação, apertando-o firmemente.

Avance a ferramenta sobre a peça de trabalho mantendo-a plana e movendo-a suavemente até concluir o corte. Para obter maior precisão, mantenha a linha de corte reta e uma velocidade de avanço constante.

Se o corte se desviar da linha desejada, não tente girar ou forçar a ferramenta para voltar ao trajeto. Isso pode fazer a lâmina travar, causando um contragolpe perigoso e risco de lesão grave.

Solte o interruptor, aguarde a lâmina parar completamente e retire a ferramenta. Em seguida, realinhe-a à nova linha de corte e reinicie o procedimento.

⚠ **AVISO:** não cubra as entradas de ventilação de ar durante o uso, isso pode causar **sobreaquecimento e danos à ferramenta.**

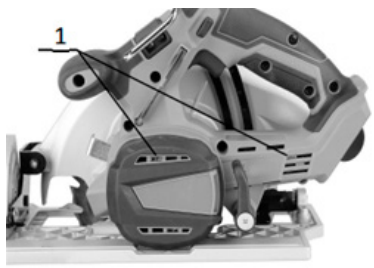


» **1. Entradas de ventilação de ar**

⚠ **OBSERVAÇÃO:** se a ferramenta for utilizada continuamente até a bateria descarregar, **deixe a ferramenta descansar por 15 minutos** antes de prosseguir com uma nova bateria.

EXTRAÇÃO DE POEIRA

A inalação de poeira pode ser prejudicial à saúde. A ferramenta inclui um tubo de extração de pó que ajuda a reduzir a poeira e permite cortes mais limpos. Para maior eficiência, o tubo de extração pode ser conectado a um aspirador de pó.

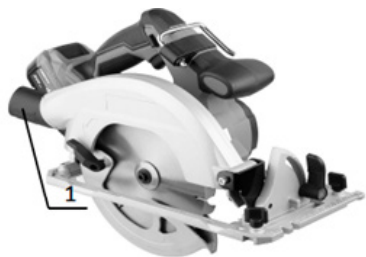

» **1. Tudo de extração de pó**

GUIA PARALELA

A **guia paralela** permite realizar **cortes retos e precisos**. Para instalar, basta deslizar a guia **firmemente contra o lado da peça de trabalho e fixá-la no lugar** com o parafuso de aperto na frente da base. Ela também possibilita **cortes com largura uniforme**.

NOTA

As especificações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Importado no Brasil por:

CNPJ: 67.647.412/0003-50

Distribuído no Brasil por:

CNPJ: 61.277.313/0001-86

Encomenda de peças para reposição

Para solicitar peças de reposição, informe os seguintes dados:

- Modelo do equipamento
- Código do equipamento
- Número de identificação do equipamento (Versão)
- Código da peça para reposição

Para mais informações, reporte de falhas ou dificuldades no uso do produto, entre em contato conosco por meio do site: **www.ancor.tools.com.br**

**Conectividade**

Se o seu produto possui tecnologia Bluetooth, Wi-Fi ou outros recursos de conexão, acesse: **www.ancor.tools.com.br/ancoraconnect**

CERTIFICADO DE GARANTIA**Prezado(a) cliente,**

A Âncora Tools, inscrita no CNPJ/MF sob Nº: 61.277.313/0001-86, I.E. 714.221.942.114, concede:

(I) Exclusivamente no território brasileiro, garantia contratual, complementar à legal, conforme previsto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aos produtos por ela comercializados pelo período complementar de 270 (duzentos e setenta) dias, contados exclusivamente a partir da data do término da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), essa última contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), e desde que este produto tenha sido montado, utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções que acompanha o produto, considerando ainda que o produto tenha sido utilizado de forma adequada, dentro dos limites e categoria para qual foi projetado.

II) Para validar a elegibilidade do seu produto e estender a garantia por mais 1 (um) ano, é necessário registrar o produto e as demais informações no site **www.ancoratoools.com.br/servicos**, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

(III) Para o canal Locação, a garantia é limitada a 6 (seis) meses.

(IV) Assistência técnica, assim compreendida a mão de obra e a substituição de peças, gratuita para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação, exclusivamente dentro do prazo acima e somente no território brasileiro.

Para acionamento da garantia, é indispensável apresentar:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal original, sem emendas, adulterações ou rasuras.
- Este Certificado de Garantia.

Informações sobre Assistência Técnica Credenciada Âncora Tools:

Para dúvidas, entre em contato: **posvendas@ancoratoools.com.br**

Atendimento:

- Segunda a sexta, exceto feriados, em horário comercial.

NOTA COMPLEMENTAR – GARANTIA DO MOTOR BRUSHLESS

Caso o seu produto seja equipado com Motor Brushless, tiver a identificação para tal e fizer parte das linhas “PROFISSIONAL”, “PERFORMANCE” ou “HIGH PERFORMANCE”, fica estabelecido para este a garantia de 15 (quinze) anos, contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), exclusivamente para o motor e terá vigência contados na forma e condições previstas neste Certificado de Garantia e desde que efetuado o registro do produto conforme item II deste documento. Tal garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação, considerando falhas identificáveis, dependendo do estado de preservação em que se apresenta o produto.

Ressalva-se que a garantia geral do produto, abrangendo os demais componentes, partes e acessórios, permanece limitada aos prazos e condições anteriormente estabelecidos neste instrumento, não se estendendo o prazo especial acima mencionado a quaisquer outros itens ou conjuntos que compõem o produto.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Remoção e transporte do produto para análise ou conserto.
- Despesas de deslocamento do técnico até o local do equipamento.
- Desempenho insatisfatório decorrente de instalação em rede elétrica inadequada ou falhas na montagem/instalação.

ANCORA GROUP

www.ancoratools.com.br

